



**ЩИТОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ
С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 0(4)...20 МА
OMIX M3-1-I420-N2**

Руководство по эксплуатации в. 2021-06-25 ВАК



Щитовые однофазные мультиметры Omix M3-1-I420-N2 с тремя независимыми индикаторами предназначены для измерения и индикации напряжения, силы тока и частоты в однофазных сетях переменного тока, а также для преобразования измеренных значений одного из параметров в аналоговый сигнал 0(4)...20 мА.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазоны измерения:
 - ~0...500 В (прямое подключение), ~0...1,1 МВ (через трансформатор);
 - ~0...5 А (прямое подключение), ~0...9999 А (через трансформатор);
 - 40...70 Гц.
- Класс точности 0,5.
- Возможность подключения через трансформаторы напряжения и тока.
- Может выдерживать длительные (до нескольких лет) перегрузки до 600 В и 6 А.
- Три независимых четырехразрядных светодиодных индикатора.
- Аналоговый выход 0(4)...20 мА.
- Выбор одного из трех измеряемых параметров для преобразования в аналоговый сигнал.
- Масштабирование измеренного значения выбранного параметра при преобразовании в аналоговый сигнал. Пользователь самостоятельно выбирает необходимый диапазон преобразуемого параметра в пределах полного диапазона измерения.
- Широкий диапазон питания $\approx 85...264$ В.
- 3 типоразмера (по размеру передней панели):
 - 74×74 (P77);
 - 98×98 (P99);
 - 118×118 (P1212).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Дисплей напряжения.
2. Дисплей силы тока.
3. Дисплей частоты.
4. Индикатор измерения напряжения в киловольтах.
5. Кнопка **SET**.
6. Кнопка **⏪**.
7. Кнопка **⏩**.
8. Кнопка **⏴**.

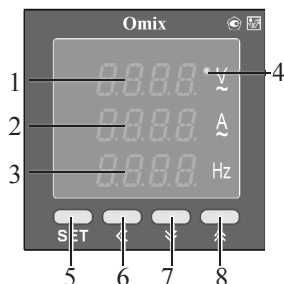


Рис. 1 – Управляющие элементы

УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Вырежьте в щите отверстие (размеры указаны в таблице 1).
2. Установите прибор в отверстие.
3. Закрепите прибор в щите с помощью двух креплений (входят в комплектацию прибора) таким образом, чтобы щит оказался между передней панелью и креплением (рис. 2).

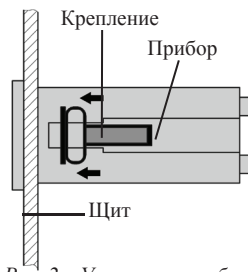


Рис. 2 – Установка прибора

Таблица 1. Размеры монтажных отверстий для различных типов корпусов

Тип корпуса	Габаритные размеры корпуса (В×Ш×Г), мм	Размер монтажного отверстия (В×Ш), мм
P77	74×74×103	67×67
P99	98×98×103	91×91
P1212	118×118×103	111×111

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

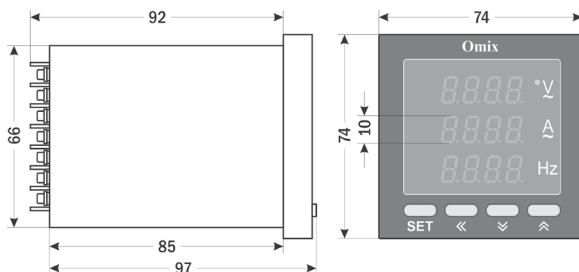


Рис. 3 – Размеры.
Тип корпуса **P77**

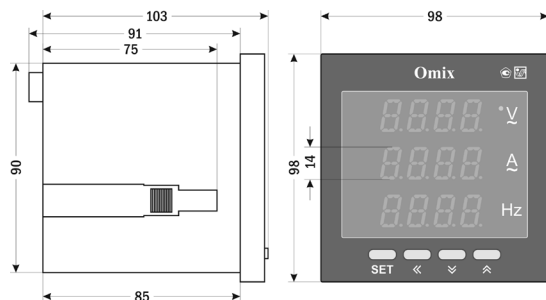


Рис. 4 – Размеры.
Тип корпуса P99

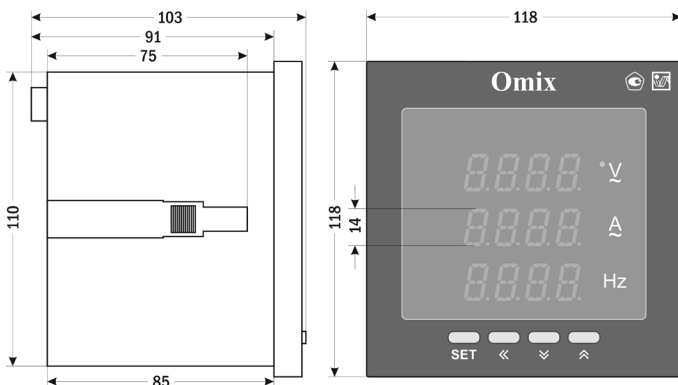


Рис. 5 – Размеры.
Тип корпуса P1212

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор к сети в соответствии со схемой подключения (рис. 6-7).

Для подключения напрямую воспользуйтесь схемой на рисунке 8, для подключения через трансформаторы тока и напряжения – схемой на рисунке 9.

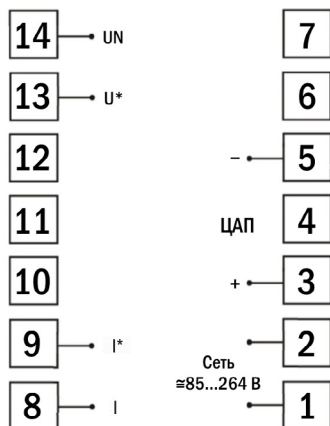


Рис. 6 – Схема подключения прибора.
Тип корпуса P77

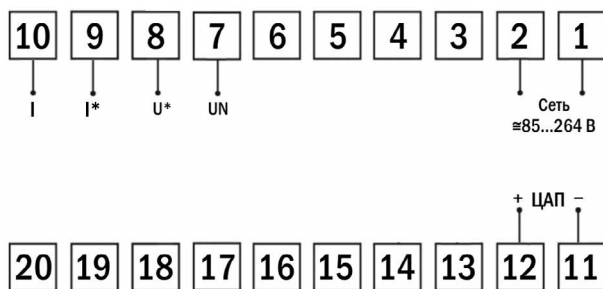


Рис. 7– Схема подключения прибора.
Типы корпусов: **P99, P1212**

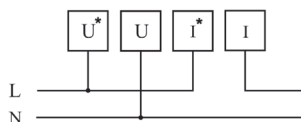


Рис. 8 – Подключение напрямую до 5 А и 500 В

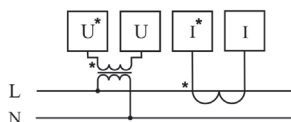


Рис. 9 – Подключение трансформаторов
тока $x/5$ А и напряжения $x/500$ В

При включении питания на индикаторе прибора появится версия прошивки (V. 4.0), а потом прибор сразу перейдет в режим измерения.

Для входа в меню настройки входных сигналов и аналогового выхода нажмите кнопку **SET**, после чего введите пароль 803.

Для переключения и сохранения параметров нажимайте кнопку **SET**. Для изменения числовых значений параметров нажимайте кнопки: ∇ – для уменьшения значения, $\blacktriangle$ – для увеличения значения, $\leftarrow$ – для изменения положения курсора.

Для выхода из режима программирования до завершения полного цикла настройки нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение 2 секунд.

В случае выхода измеренного значения за верхний предел измерения на светодиодном индикаторе будут отображаться символы $HHHH$. Прибор выдерживает длительные (до нескольких лет) перегрузки до 600 В и 6 А.

Таблица 2. Меню настройки входных сигналов и аналогового выхода (вход – **SET**)

Код	Значение	Диапазон	Знач. по умолч.	Описание
P_L	Коэффициент трансформации по напряжению	1...2200	1	Формула расчета: $PT = U_1/U_2$ Если нет трансформатора, установите = 1
I_L	Коэффициент трансформации по току	1...9999	1	Формула расчета: $CT = I_1/I_2$ Если нет трансформатора, установите = 1

Код	Значение	Диапазон	Знач. по умолч.	Описание
$dP-U$	Количество десятичных знаков после запятой и единицы измерения для напряжения при преобразовании в аналоговый сигнал	U1 KU3 KU2 KU1 KU0	U1	Данный параметр используется при задании параметров SdL и SdH . U1 – 1 знак, В; KU3 – 3 знака, кВ; KU2 – 2 знака, кВ; KU1 – 1 знак, кВ; KU0 – без знаков, кВ
$dP-I$	Количество десятичных знаков после запятой и единицы измерения для силы тока при преобразовании в аналоговый сигнал	A3 A2 A1 A0 KA2 KA1	A3	Данный параметр используется при задании параметров SdL и SdH . A3 – 3 знака, А; A2 – 2 знака, А; A1 – 1 знак, А; A0 – без знаков, А; KA2 – 2 знака, кА; KA1 – 1 знак, кА
SdU	Выбор преобразуемого в аналоговый сигнал параметра	U I F	U	U – напряжение; I – сила тока; F – частота
SdL	Величина выбранного параметра, соотв. нижнему пределу выходного сигнала (0 или 4 мА)	–1999... 9999	0,000	Диапазон преобразуемого в аналоговый сигнал выбранного параметра в пределах полного диапазона измерения. Например, сила тока выбрана в качестве параметра для преобразования в аналоговый сигнал (параметр $SdU=I$). Если заданный диапазон измерения 0...5 А, параметр $dP-I = A3$ (3 знака после запятой, единица измерения – А), диапазон выходного сигнала 4...20 мА (установлено по умолчанию), а отслеживать и преобразовывать в аналоговый сигнал нужно силу тока в диапазоне 1...4 А, установите $SdL=1,000$ и $SdH=4,000$. Тогда силе тока 1 А будет соответствовать выходной сигнал 4 мА, а силе тока 4 А – 20 мА. Если измеренная сила тока будет меньше 1 А, то выходной сигнал будет равен 4 мА. Если измеренная сила тока превысит 4 А, выходной сигнал будет равен 20 мА.
SdH	Величина выбранного параметра, соотв. верхнему пределу выходного сигнала (20 мА)	–1999... 9999	5,000	
SdL	Выбор диапазона выходного сигнала	0-20 4-20	4-20	0...20 мА; 4...20 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
Диапазон измерения	силы тока	напряжения	частоты
	0...5 А (напрямую) 0...9999 А (через трансформатор тока)	0...500 В (напрямую) 0...1,1 МВ (через трансформатор напряжения)	40...70 Гц
Погрешность	$\pm(0,5\% + 1 \text{ е. м. р.})$		
Дискретность измерения	Автоматическая: 0,001; 0,01; 0,1; 1		0,01
Скорость измерения, изм./с	3		
Потребляемая мощность, ВА, не более	5		
Питание прибора	$\approx 85...264 \text{ В}, 50...60 \text{ Гц}$		
Аналоговый выход, мА	0...20, 4...20		
Погрешность аналогового выхода	$\pm 0,5\%$		
Сопротивление выходного сигнала, Ом, не более	250		
Условия эксплуатации	$-10...+50^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$		
Условия хранения	$-40...+70^{\circ}\text{C}, \leq 85\%\text{RH}$		
Высота символов, мм	P77	P99	P1212
	10	14	14
Вес, г	209	250	309

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Крепление	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель:

Дата продажи:

ООО «Автоматика», Санкт-Петербург

Поставщик:

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

М. П.